

BELZONA РЕМОНТ РЕЗЕРВУАРА ЗАПЛАТОЙ

ЗАКАЗЧИК

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, США

ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

АПРЕЛЬ 2009 Г.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОВРЕЖДЕННЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СВАРНОЙ ШОВ РЕЗЕРВУАРА ХРАНЕНИЯ МАЗУТА

ПРОБЛЕМА

ОБНАРУЖЕНИЕ ДЕФЕКТНОЙ ПОРИСТОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОГО СВАРНОГО ШВА И УТЕЧКА ПРОДУКТА ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЯ ДИАМЕТРОМ НЕ БОЛЕЕ 2ММ. ОТСУТСТВИЕ КОРРОЗИИ ИЛИ ДЕФЕКТА УТОНЬШЕНИЯ ТОЛСТИНЫ СТЕНКИ. ДЕФЕКТ РАЗМЕРОМ 75 СМ X 140 СМ. ЗАКАЗЧИКУ НЕОБХОДИМО ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В КОРОТКИЕ СРОКИ

ПРОДУКТ

BELZONA SUPERWRAP

ПОДЛОЖКА

УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ БЫЛО ВЫПОЛНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С РАБОЧЕЙ ПРОЦЕДУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ BELZONA SUPERWRAP

ФАКТЫ BELZONA

С ПОМОЩЬЮ ЗАПЛАТЫ BELZONA SUPERWRAP ДЕФЕКТ БЫЛ ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАН, И РЕМОНТ ПРОИЗВЕДЕН ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ СВАРНОГО ШВА В КАЧЕСТВЕ ПРОФИЛАКТИКИ. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ, ВЫПОЛНЕННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ РЕМОНТ BELZONA ПОЗВОЛИЛ КЛИЕНТУ ИСКЛЮЧИТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ В ПРОВЕДЕНИИ ГОРЯЧИХ РАБОТ НА РЕЗЕРВУАРЕ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЛИ ОПАСЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. ЭТЫЙ ПОДХОД ПОЗВОЛИЛ СНИЗИТЬ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ РЕЗЕРВУАРА-ХРАНИЛИЩА. РЕЗЕРВУАР БЫЛ ОТРЕМОНТИРОВАН, ПРОИНСПЕКТИРОВАН И БЫЛ ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ. КРОМЕ ТОГО, РЕЗЕРВУАР ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ОТЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧЕРЕЗ ТРИ НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ЕГО ПОЛНОГО НАПОЛНЕНИЯ. РЕМОНТ BELZONA СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ ISO/TS 24817, DOT НАЗВАНИЕ 49, ГЛАВА 1, ЧАСТЬ 192 И ASME PCC-2 СТАТЬЯ 4.1 И, КАК СЛЕДСТВИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ, АРМИРОВАННЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ РЕМОНТ РЕЗЕРВУАРА

ФОТОГРАФИИ

- ДЕФЕКТ ДО РЕМОНТА
- ОБЛАСТЬ РЕМОНТА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ ПУТЕМ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ
- НАНЕСЕНИЕ ЗАПЛАТЫ BELZONA SUPERWRAP
- ВЫПОЛНЕННАЯ ЗАПЛАТА BELZONA SUPERWRAP ПРОИНСПЕКТИРОВАНА И ОБЛАСТЬ РЕМОНТА ОКРАШЕНА



Найти больше *Ноу-Хау в Действии* иллюстрирует применение Belzona <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с
Системой Менеджмента Качества
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Тайланд
www.belzona.ru