

ガス管の漏えい対策

ID: 5950

業界: 石油・ガス

顧客の場所: ドイツ、シュツットガルトのガス供給会社

申し込み: ガasket、シール、シム

出願日: 2014年9月

基板: 鋼材

製品: * Belzona 3411 (Flange Encapsulating Membrane) ,

Problem

ガスタンクから延びるライン上の5つのフランジで、ガasketの劣化が原因でガス漏れが発生（内圧50 kPa）



写真の説明

- * 1. 下地処理が施されたフランジ ,
- * 2. ボルトにキャップをはめ、逃がし穴を設置、ギャップをシール ,
- * 3. Belzona 3411の1層目の塗布作業 ,
- * 4. Belzona 3411の2層目を塗布完了後 ,

アプリケーションの状況

天然ガスパイプラインのフランジ（直径1.3m）

塗布方法

取扱説明書に従い手工具で下地処理を施した後、施工手引書GSS-11に基づいた施工が行われました。逃がし穴を持つ治具を設置し、硬化が完了するまでは圧を逃がしながらの作業が行われました。将来的に再開封する可能性なしとのことで、Belzona 8411 未使用で施工は行われました。

Belzonaの事実

ガasketの交換作業は非常に高額となるだけでなく、そもそも当案件では物理的に不可能な可能性すらありました。多岐にわたる問題解決を得意とするベルゾナのことを知っていたユーザーは、現地代理店に相談を依頼しました。施工完了後、ガス検知器を用いた検査によりフランジが完全に密閉されていることが確認されました。大変満足のいく結果であったため、他箇所のフランジにも適用が検討されるに至っています。

For more examples of Belzona Know – How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an
ISO 9000 Registered
Quality Management
System.

www.belzona.com


BELZONA®
Repair • Protect • Improve

Copyright © Belzona International Limited 2024